

<p>Motorflygförbundet Tillsynskontoret För UL - flyget</p>	<p style="text-align: center;">TMU-O</p> <p style="text-align: center;">TEKNISKT MEDDELANDE ULTRALÄTTA FLYGPLAN OBLIGATORISKA ÅTGÄRDER</p>	<p style="text-align: right;">TMU O-12</p> <p style="text-align: right;">1993-06-30</p>
<p>TITEL</p> <p>Kontroll av höjdroder, pedalställ och styrspak</p>		
<p>BERÖRDA FLYGTYPEN</p> <p>Aces High CUBY II, tillverkad av European light Manufacturing Ltd, Ungern</p>		
<p>HÄNDELSE</p> <p>Vid kontroller har sprickor upptäckts vid höjd Roder, pedalställ och styrspak.</p>		
<p>ÅTGÄRD</p> <p>Höjdroder: Kontrollera att sprickor eller brott Ej förekommer mellan höjdrodrets torsionsrör och infästningen till de rör som bildar höjdrodrets ytterkonturer.</p> <p>Pedalställ: Kontrollera pedalernas infästning till torsionsröret med avseende på deformation.</p> <p>Styrspak: Kontrollera styrspakens infästning till parallellstag med avseende på sprickor.</p>		
<p>TID FÖR ÅTGÄRD</p> <p>Före varje flygning.</p>		
<p>Övrigt/Referens</p> <p>Framtagning av underlag för modifiering kommer att ombesörjas av tillverkaren. Tills dess gäller ovanstående.</p>		