

<p>Motorflygförbundet Tillsynskontoret För UL - flyget</p>	<p style="text-align: center;">TMU-O</p> <p style="text-align: center;">TEKNISKT MEDDELANDE ULTRALÄTTA FLYGPLAN OBLIGATORISKA ÅTGÄRDER</p>	<p style="text-align: right;">TMU O-34</p> <p style="text-align: right;">2004-08-18</p>
<p>TITEL</p> <p>Svets av lagringspunkt till vinge</p>		
<p>BERÖRDA FLYGTYPEN</p> <p>FIB Polaris, samt AM-FIB 582</p>		
<p>HÄNDELSE</p> <p>Ett fall med spricka i svetsen mellan monopolen och lagringen för hängbulten har upptäckts på en av ovan rubricerade flygplantyper.</p>		
<p>ÅTGÄRD</p> <p>Alla ägare och brukare åläggs att kontrollera denna punkt. Skulle det upptäckas att svetsen är bearbetad med slipverktyg, eller att spricka upptäcks, har flygplanet flygförbud och monopolen skall bytas till en monopol av godkänt utförande. Utfört byte skall föras in i den Tekniska journalens MoR-del med angivande av flygplanets gångtid samt datum för bytet.</p>		
<p>TID FÖR ÅTGÄRD</p> <p>Innan nästa flygning</p>		
<p>Övrigt/Referens</p> <p>UNDERLAG: Kontakta Generalagenten Skysports i Orsa. Tel: 0250-446 27 för erhållande av godkänd reservdel.</p>		