

**TITEL: Kontroll av förgasarflottörer**

**BERÖRDA ENHETER:**

Rotax 912 och 914 motorer tillverkade från 2012 och framåt med c/n enligt lista i Rotax servicebulletin SB-912-065 och SB-914-046. Samt äldre motorer av dessa typer som fått förgasarflottörer, tillverkade från och med 1 juli 2012, installerade som reservdelar.

**HÄNDELSE:**

En avvikelse i tillverkningsprocessen för förgasarflottörer har upptäckts, som kan medföra att flottörerna kan absorbera bränsle och förlora flytkraft. Detta kan ge upphov till ojämn motorgång, speciellt på låga varv med risk för motorstopp, samt bränsleläckage på grund av överfödande flottörkammare.

**ÅTGÄRD:**

Kontroll av flottörernas flytförmåga var 25:e dritstimme eller var 60:e dag, vilket som kommer först. Felaktiga flottörer byts. Inspektionerna ska fortsätta med samma intervall även efter byte till nya flottörer, då även dessa kan vara behäftade med samma fel. Se Rotax servicebulletin SB-912-065, SB-912-065UL, SB-914-046.

**TIDPUNKT FÖR ÅTGÄRD:**

Var 25:e gångtimme eller var 60:e dag, vilket som kommer först.