



Händelserapport 10, 2021

Datum	2021-06-28
Typ	Filcoa J6 Karatoo
Väder	Sol
Typ av flygning	Skolflygning
Del av flygningen	Stillastående på marken
Typ av händelse	Motorstörning
Skador på luftfartyg	Skador på flygplan 1, höger vingspets, motor cowling och propeller. Skador på flygplan 2 höger vinge, sittbrunn, instrumentering och propeller. Skador orsakades av flygplan 3 propeller.
Beskrivning av händelsen	<p>Vid rangering utanför hangar, varvade motorn plötsligt upp till max 5800 rpm varv. Varpå flygplanet kolliderade med två andra flygplan.</p> <p>En preliminär undersökning gjord så fungerar inte gasreglaget, står i full gas, Rotax 912 konstruktion med fjädrar som skall ge full gas om gasvajer går av.</p> <p>Vid undersökning så visade sig fel i vajersplitter. Vajer till gasreglage hade släpp ini vajersplittern. Lyckades inte få stopp på motorn i tid.</p>